PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

BILANCIA DIGITALE PEGASO
PEGASO DIGITAL SCALE
BALANCE NUMÉRIQUE PEGASO
BÁSCULA DIGITAL PEGASO
BALANÇA DIGITAL PEGASO

REF **TCS-200-RT (GIMA 27289)**

Fabbricante/Manufacturer/Fabricant/Fabricante/Fabricante
Wuxi Weigher Factory (Limited Company)
Majiaqiao, Guangfeng, Guangyi – 214011 Wuxi, Jiangsu
POPLE'S REPUBLIC OF CHINA - Made in China

Importato da/Imported by/Importé par/Importado por/Importado por
Gima S.p.A.
Via Marconi,1 - 20060 Gessate (Mi) – Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

M27289-M-Rev.9-03.24

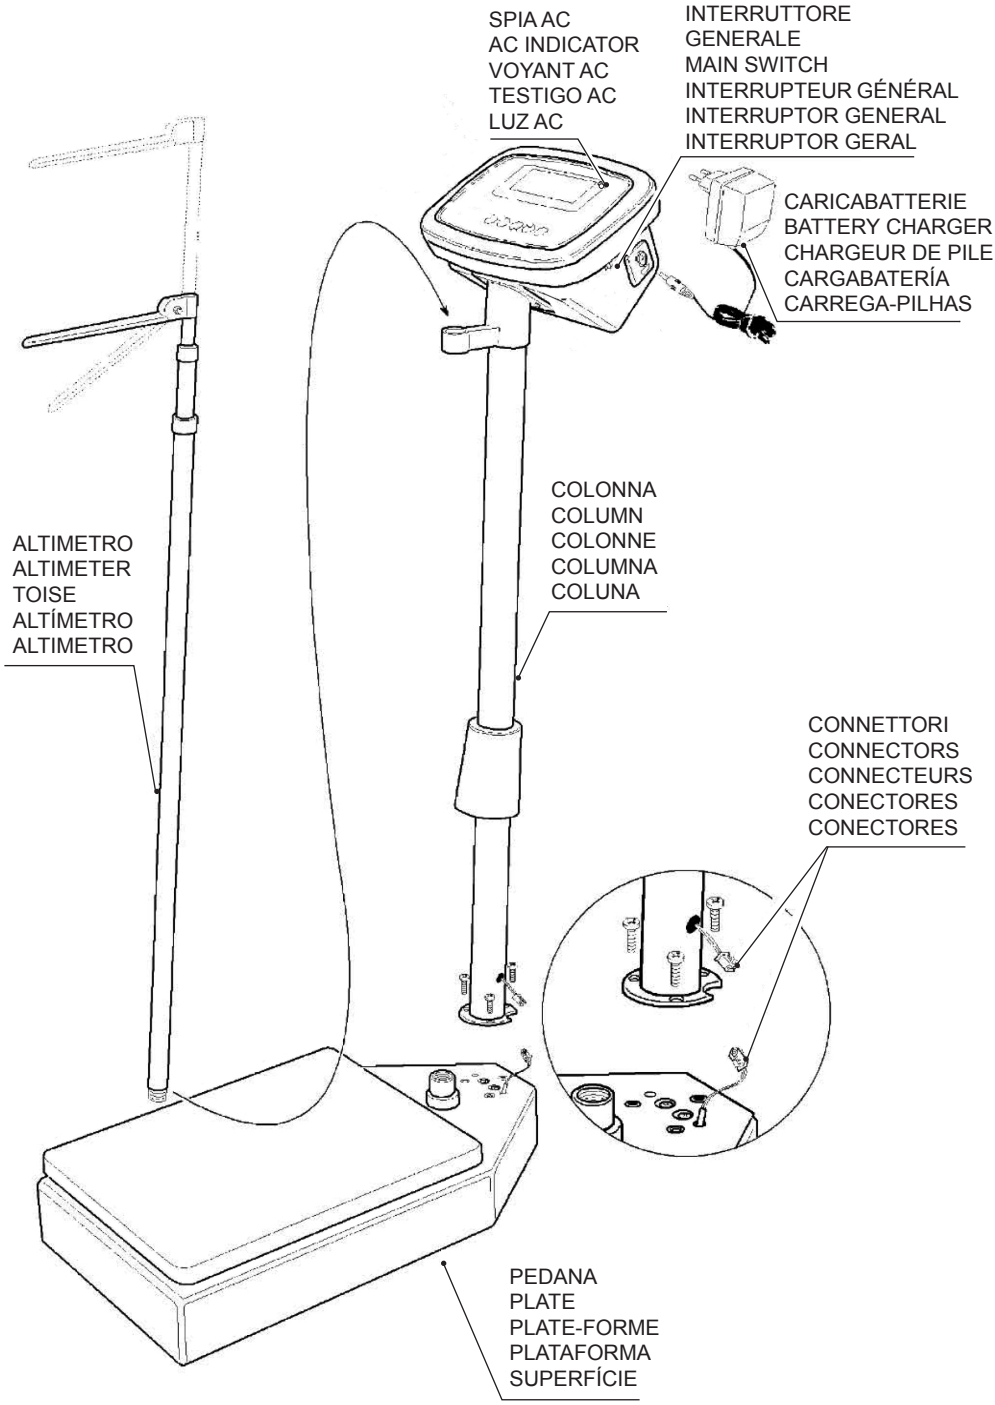
SPIA AC
AC INDICATOR
VOYANT AC
TESTIGO AC
LUZ AC
INTERRUTTORE GENERALE
MAIN SWITCH
INTERRUPTEUR GÉNÉRAL
INTERRUPTOR GENERAL
INTERRUPTOR GERAL
CARICABATTERIE
BATTERY CHARGER
CHARGEUR DE PILE
CARGABATERÍA
CARREGA-PILHAS
COLONNA
COLUMN
COLONNE
COLUMNA
COLUNA
ALTIMETRO
ALTIMETER
TOISE
ALTÍMETRO
ALTIMETRO
CONNETTORI
CONNECTORS
CONNECTEURS
CONECTORES
CONECTORES
PEDANA
PLATE
PLATE-FORME
PLATAFORMA
SUPERFÍCIE

CARACTERÍSTICAS

A balança digital Pegaso GIMA é um dispositivo não médico para medir a altura e o pêso do corpo humano. Ela possui um amplo visor digital e pilha recarregável interna, por isto pode ser usada com ou sem a alimentação na rede elétrica.

Modêlo	27288
Peso geral	200kg
Escala	100g
Visor	LED
Altura range de medida	80~210cm
Altura escala de medida	0,5cm
Condições ambientais	Temperatura: 5°C~40°C Humidade: 85%RH
Potência	Pilha a 6 V
Medidas balança	535×275×1030mm (Comprimento x Largura x Altura)
Peso limpo da balança	12.0 kg

PRESCRIÇÕES

Não usar o aparelho que apresenta danos. Consultar o vosso revendedor. Evitar qualquer conserto não profissional. Os consertos devem ser feitos exclusivamente com peças sobressalentes originais que devem ser instaladas conforme o uso previsto.

O produto é realizado com materiais resistentes ao corroimento e às condições ambientais previstas com um uso normal, portanto não precisa de operações particulares; todavia é necessário guardá-lo num ambiente fechado, evitando de expô-lo à luz e aos agentes atmosféricos, protegendo-o da poeira para poder garantir as condições de higiene. Recomenda-se também de conservar o produto num lugar de fácil acesso para os operadores em caso de necessidade.

DESEMBALAGEM

Lembramos que os elementos da embaagem (papel, celofane, pontos metálicos, fita adesiva, etc..) podem cortar /ou ferir se não manipulados com atenção. Estes devem ser removidos com meios adequados e não deixados no ambiente onde poderiam ser tocados por pessoas não responsáveis; o mesmo vale para o material usado para remover a embalagem (tesouras, facas, etc...).

A primeira operação a ser feita depois de ter aberto as embalagens, é um controle geral das peças e das partes que compõe o produto; verificar que estejam presentes todos os componentes necessários e que os mesmos estejam em perfeita condição.

INSTALAÇÃO

O produto é pré-montado em fábrica, a montagem é muito simples (vêr figura):
- Fixar a coluna na base, com os parafusos fornecidos;
- Ligar entre si os conectores postos na base da coluna
- Introduzir o altimetro no suporte posto sobre a coluna da balança
- Parafusear o altimetro no furo sobre a bandeja
- Introduzir a espinha do carrega-pilhas na tomada sobre o lado do painel
- Ligar o carrega-pilhas na rede elétrica para re-carregar a balança
- Re-carregar a balança cada vez que a luz AC se ilumina.

FUNCIONAMENTO

A balança possui um interruptor geral para ligar – desligar, controlar que o interruptor esteja na posição "1" antes de fazer qualquer operação. Antes que a pessa suba sobre a bandeja é necessário levantar a barra da medida do altímetro mais acima da altura aparente da pessôa que deve ser medida.
Depois que a pessôa subiu sobre a bandeja, abaixar lentamente a barra da medida até apoiá-la sobre a cabeça.

Attenção: Não manter a barra na posição horizontal pois poderia criar situações de perigo em caso de choque com o mesmo.

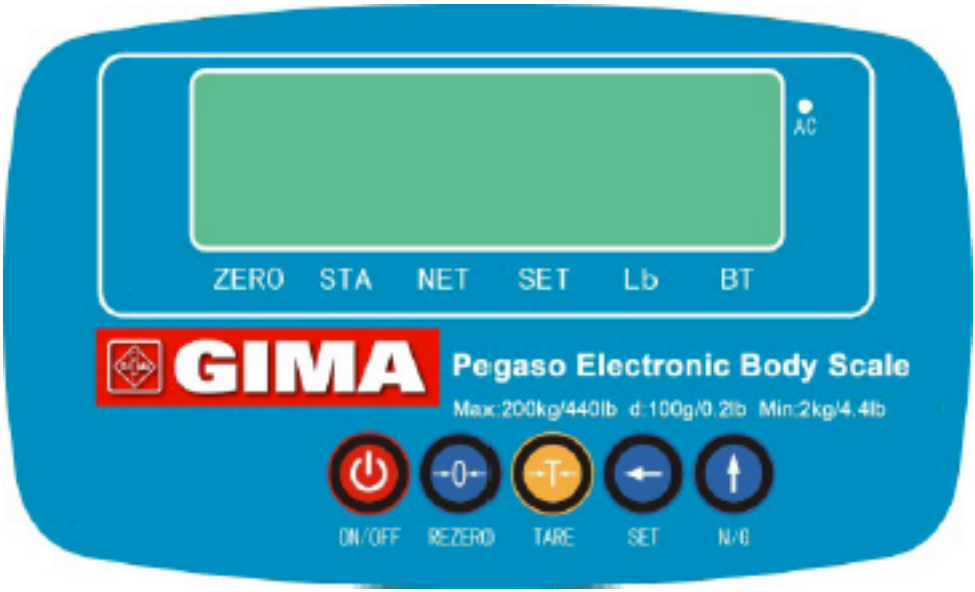

INDICADORES Símbolos

[1] [ZERO]: Ilumina-se quando o pêso na balança é equivalente a "0".
[2] [STA]: Ilumina-se quando o pêso é em posição estável
[3] [NET]: O indicador ilumina-se quando a balança visualiza o pêso limpo
[4] [SET/HOLD]: Ilumina-se durante a calibração do sistema e durante a seleção dos dados
[5] [Kg]: O indicador ilumina-se quando a modaldade de sistema é selecionada em "kg".
[6] [BT]: Indica que a pilha está esgotando
[7] [AC : O indicador ilumina-se enquanto a pilha está recarregando-se

Função botões

[1] ON/OFF: ON/STAND_BY o visor e a balança estão ligados
[2] AZZERAMENTO (REZERO): Durante a pesagem, de uma modalidade diferente de funcionamento selecionada e da função de salvamento dos dados, recoloca o peso em "0".
[3] TARA (TARE): Modalidade de pesagem tara. De qualquer outra modalidade, este botão permite de voltar à modalidade de pesagem
[4] ←(SET): Na modalidade pesagem, este botão permite de ativar a seleção das funções, enquanto que na modalidade seleção funções permite a escolha da seleção digital.
[5] ↑(N/G): Ne modalidade de pesagem o botão pode manter o pêso, enquanto que na modalidade seleção funções, permite de modificar o valor selecionando a função digital.

Operação de azeramento [REZERO]
INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocarar o pêso sobre o prato (Ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●					●
(3) Tirar o pêso do prato	-0,05		●					●
(4) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●					●

NOTA: Se o pêso do prato for maior do valor pré-estabelecido (± 2% do valor máximo que pode ser medido), a balança fará três “bip” logo que o botão de azeramento [REZERO] será apertado. Esta operação não pode azerar os dados de funcionamento.

Operação Tara [TARE]
Selecionar a tara com um simples toque
INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocarar o pêso sobre o prato (Ex. 0.50kg)	0,05		●					●
(2) Apertar o botão tara [TARE]	0,00		●	●				●
(3) Tirar o pêso do prato	-0,05	●	●	●				●
(4) Apertar o botão tara [TARE]	0,00	●	●					●

NOTA: Se a tara for maior do valor pré-estabelecido (<50% do valor máximo que pode ser medido), a balança fará três “bip” logo que o botão será apertado.

Operação de conservação do pêso [Weight Hold]
INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) Colocarar o pêso sobre o prato	10,00		●					●
(2) APERTAR O BOTÃO [↑]	10,00		●					●
(3) Tirar o pêso do prato	10,00	●	●		○			●
(4)) APERTAR O BOTÃO [↑]	0,00	●	●					●

Operação de conversão da unidade de pêso [Weight unit conversion]

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE
1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR						
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7
MODALIDADE ESTABILIZAÇÃO PÊSO	0,00	●	●					●
(1) APERTAR O BOTÃO [←]	UInt.tr	●	●		●			●
(2) Apertar o botão de azeramento [REZERO]	0,00	●	●			●		●

Informações para o funcionamento do sistema e a modalidade de pesagem

Apertar [REZERO] apertando [←] [←] [←]

SPEC N.	BIT3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
00	NÃO USAR (NOT USE)		Desligamento automático Seleção da hora 00: nenhuma função de desligamento automático 01 : desligamento automático: 3 minutos 10 : desligamento automático: 6 minutos 11 : desligamento automático: 10 minutos	
03	Abrir FUNÇÃO ALARME 0: NÃO 1: SIM	Permitir as operações de conversão unidade de pêso (LB => kg) 0: NÃO 1: SIM	Permitir as operações de conservação do pêso 0: NÃO 1: SIM	NÃO USAR (NOT USE)

LISTA MENSAGENS INFORMATIVAS A VISOR

ÊRRO SOBRECARGA DO PÊSO	**OF**
VISUALIZAÇÃO MÁSCARA DO PÊSO	**-- LO**
BOTÃO DE AZERAMENTO APERTADO	**888888**
ÊRRO BLOCO SISTEMA ANALÓGICO DIGITAL	**-- 0 – E r**
O SISTEMA DE AZERAMENTO ULTRAPASSOU O RANGE DE REFERÊNCIA	**z r . E r r**
BOTÃO TARAGEM ON	**S O n**
BOTÃO TARAGEM OFF	**S O F F**
SELEÇÃO SPEC 12,13 ERRADA (IL PÊSO GLOBAL ULTRAPASSOU O RANGE DE VISUALIZAÇÃO)	**S – E r r**
O sistema de bloco interno analógico digital contem informações de êrro	**- A d E r r**

Calibração do pêso padrão

Apertar os botões [REZERO] e [←] [T] [T], aceder à modalidade de calibração, desta vez as janelas no visor indicam os dados de calibração. (a função de calibração deve estar ligada)

INDICADOR: ● LIGADO ○ INTERMITENTE

1: ZERO 2: STA 3: NET 4: SET/HOLD 5: Kg 6: BT 7:AC

FUNCIONAMENTO	VISOR	INDICADOR							OBSERVAÇÕES
	PÊSO	1	2	3	4	5	6	7	
Digitar [←][T][T] apertando [REZERO].	888888	●	●					●	
	CAL	●	●		●			●	Visualizar os dados de calibração e de taragem
	15,000	●	●		●			●	
APERTAR [←] e [↑]	5,000	●	●		●			●	Modifica do pêso de exemplo, apertar [ENTER] para inserir a calibração a zero.
APERTAR [ENTER]	5,000	●	●		●			●	
APERTAR [ENTER]	CAL 0				●			●	Apertar [ENTER] para inserir a calibração a zero .
	------				●			●	Calibração a zero
APERTAR [ENTER]	CAL SP		●		●			●	Apertar [ENTER] para inserir a calibração de taragem.
	------				●			●	Calibração de taragem
	5,000		●					●	No final da calibração, voltar à modalidade de pesagem

MANUTENÇÃO

O produto não necessita de manutenção especial. A duração do mesmo depende do uso, para a limpeza não usar água ou líquidos mas um pano macio.

Eliminação: *O produto não deve ser eliminado junto com outros detritos domésticos. Os utilizadores devem levar os aparelhos a serem eliminados junto do pontos de recolha inicados para a re-ciclagem dos aparelhos elétricos e eletrônicos.*

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA

Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

REF	**IT** Codice prodotto **GB** Product code **FR** Code produit **ES** Código producto **PT** Código produto
LOT	**IT** Numero di lotto **GB** Lot number **FR** Numéro de lot **ES** Número de lote **PT** Número de lote
	IT Conservare in luogo fresco ed asciutto **GB** Keep in a cool, dry place **FR** Á conserver dans un endroit frais et sec **ES** Conservar en un lugar fresco y seco **PT** Armazenar em local fresco e seco
	IT Conservare al riparo dalla luce solare **GB** Keep away from sunlight **FR** Á conserver à l'abri de la lumière du soleil **ES** Conservar al amparo de la luz solar **PT** Guardar ao abrigo da luz solar
	IT Seguire le istruzioni per l'uso **GB** Follow instructions for use **FR** Consulter les instructions d'utilisation **ES** Siga las instrucciones de uso **PT** Siga as instruções de uso
	IT Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso **GB** Caution: read instructions (warnings) carefully **FR** Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) **ES** Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente **PT** Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente
	IT Smaltimento RAEE **GB** WEEE disposal **FR** Disposition DEEE **ES** Disposición WEEE **PT** Disposição REEE
CE	**IT** Prodotto conforme alla Direttiva Europea **GB** Product complies with European Directive **FR** Ce produit est conforme à la directive européenne **ES** Producto conforme a la Directiva Europea **PT** Produto em conformidade com a Diretiva Europeia